
Sonde Annubar[®] 485 Flo-Tap à bride de Rosemount

Etape 1 : Emplacement et orientation

Etape 2 : Soudage du support de montage

Etape 3 : Installation du robinet d'isolement

Etape 4 : Installation de l'outil de perçage
et perçage du trou

Etape 5 : Retrait de l'outil de perçage

Etape 6 : Installation de l'Annubar

Etape 7 : Montage de l'Annubar

Etape 8 : Installation du transmetteur

Etape 9 : Retrait de l'Annubar

HART[®]

ROSEMOUNT[®]

www.rosemount.com



EMERSON[™]
Process Management

Guide condensé

00825-0403-4809, Rév. CA
Septembre 2003

Sonde Annubar 485 Flo-Tap à bride

© 2004 Rosemount, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Rosemount Inc.

8200 Market Boulevard
Chanhausen, MN USA 55317
Tél. : (US) (800) 999-9307
Tél. : (Intl) (952) 906-8888
Fax : (952) 949-7001

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling
Allemagne
Tél. : 49 (8153) 9390
Fax : 49 (8153) 939172

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited

1 Pandan Crescent
Singapour 128461
Tél. : (65) 6777 8211
Fax : (65) 6777 0947/
(65) 6777 0743

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited

No. 6 North Street,
Hepingli, Dong Cheng District
Beijing 100013, Chine
Tél. : (86) (10) 6428 2233
Fax : (86) (10) 6422 8586

Emerson Process Management

14, rue Edison
B. P. 21
F - 69671 Bron Cedex
France
Tél. : (33) 4 72 15 98 00
Fax : (33) 4 72 15 98 99
www.emersonprocess.fr

Emerson Process Management AG

Blegistrasse 21
CH-6341 Baar
Suisse
Tél. : (41) 41 768 61 11
Fax : (41) 41 761 87 40
E-mail : info.ch@EmersonProcess.com
www.emersonprocess.ch

Emerson Process Management nv/sa

De Kleetlaan, 4
B-1831 Diegem
Belgique
Tél. : (32) 2 716 7711
Fax : (32) 2 725 83 00
www.emersonprocess.be

 AVIS IMPORTANT

Ce guide d'installation fournit les recommandations standard pour l'Annubar modèle 485 de Rosemount. Il ne fournit pas les instructions concernant la configuration, les diagnostics, l'entretien, le dépannage et les installations antidéflagrantes et de sécurité intrinsèque. Voir le manuel de référence de l'Annubar modèle 485 (document n° 00809-0103-4810) pour plus d'informations. Ce manuel est aussi disponible sur support électronique à www.rosemount.com.


Si l'Annubar modèle 485 a été commandé assemblé à un transmetteur modèle 3051S de Rosemount, le nouvel ensemble constitue le débitmètre Probar 3051SFA de Rosemount. Voir le guide condensé suivant pour des informations sur la configuration et les certifications pour utilisation en zones dangereuses : Transmetteur de pression de la série 3051S de Rosemount (document n° 00825-0103-4801).

Si l'Annubar modèle 485 a été commandé assemblé à un transmetteur modèle 3095MV de Rosemount, le nouvel ensemble constitue le débitmètre Mass Probar 3095MFA de Rosemount. Voir le guide condensé suivant pour des informations sur la configuration et les certifications pour utilisation en zones dangereuses : Modèle 3095MV de Rosemount (document n° 00825-0103-4716).

 AVERTISSEMENT

Des fuites de procédé peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour éviter des fuites de procédé, n'utiliser que des joints adaptés au type de bride ou de raccord utilisé. Le procédé peut chauffer l'Annubar modèle 485 et causer des brûlures.

Vue éclatée de l'Annubar® Flo-Tap modèle 485

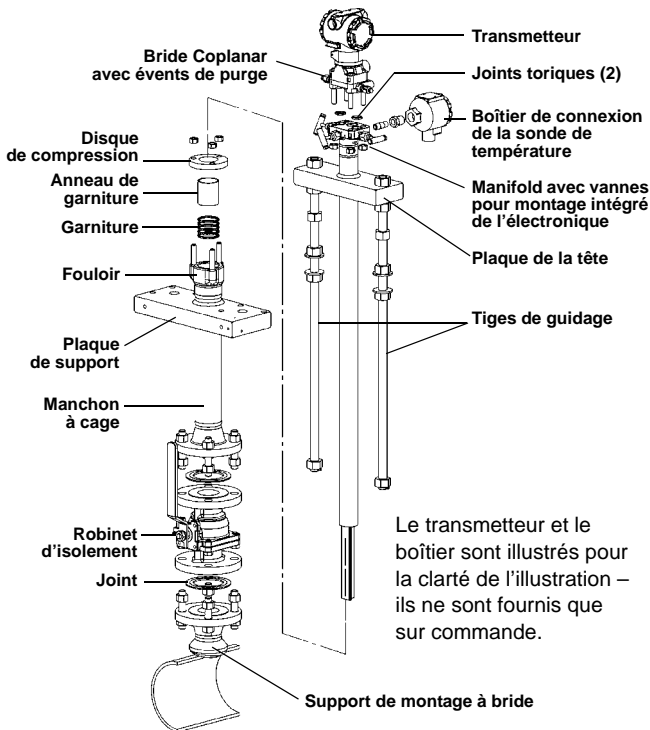

REMARQUE

Utiliser un produit d'étanchéité adapté à la température de service sur toutes les pièces de fixation filetées.






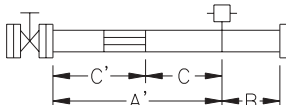
ETAPE 1 : EMBLACEMENT ET ORIENTATION

Une orientation correcte et des longueurs droites minimales doivent être respectées pour des mesures de débit de grande précision et répétabilité. Le Tableau 1 indique le nombre de diamètres de longueur droite minimale par rapport aux perturbations situées en amont.

Tableau 1. Longueurs droites minimales

	Longueurs droites en amont					Longueurs droites en aval	
	Sans tranquiliseur		Avec tranquiliseur				
	Dans le plan A	Hors du plan A	A'	C	C'		
1		8	10	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4
2		11	16	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4
3		23	28	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4

ÉTAPE 1, SUITE...

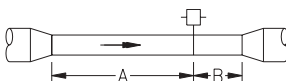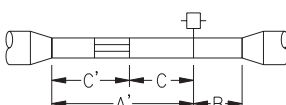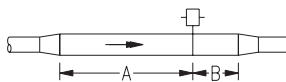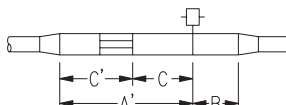	Longueurs droites en amont					Longueurs droites en aval	
	Sans tranquiliseur		Avec tranquiliseur				
	Dans le plan A	Hors du plan A	A'	C	C'		
4		12	12	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4
5		18	18	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4
6		30	30	-	-	-	4
		-	-	8	4	4	4

ÉTAPE 1, SUITE...


REMARQUE

- Pour les gaz, multiplier les valeurs du Tableau 1 par 1,5.
- Consulter l'usine pour les instructions relatives à l'utilisation dans des conduites de section carrée ou rectangulaire.
- « Dans le plan A » signifie que la barre se trouve sur le même plan que le coude. « Hors du plan A » signifie que la barre est perpendiculaire au plan du coude.
- S'il n'est pas possible de ménager les longueurs droites préconisées, effectuer le montage de sorte que 80 % de la longueur droite soit en amont et 20 % en aval de la sonde.
- Utiliser des tranquilisateurs pour réduire la longueur droite minimum.
- La ligne 6 du Tableau 1 s'applique aux vannes à guillotine, à soupape, à tournant et aux autres vannes à étranglement partiellement ouvertes, ainsi qu'aux vannes de régulation.

Désalignement

L'installation de l'Annubar modèle 485 permet un désalignement maximum de 3°.

Figure 1. Désalignement

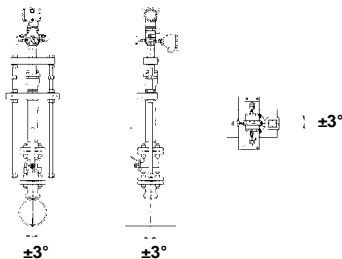

ÉTAPE 1, SUITE...**Ligne horizontale**

Pour une mise à l'atmosphère des gaz et une purge des liquides, la sonde doit être placée dans la moitié supérieure de la conduite pour les applications sur air et sur gaz. Pour les applications sur liquide et sur vapeur, la sonde doit être placée dans la moitié inférieure de la conduite.

Figure 2. Gaz


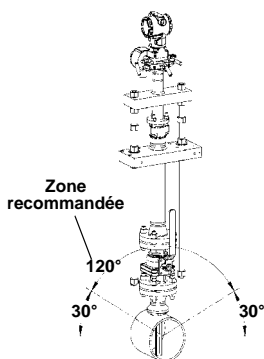


Figure 3. Liquide et vapeur

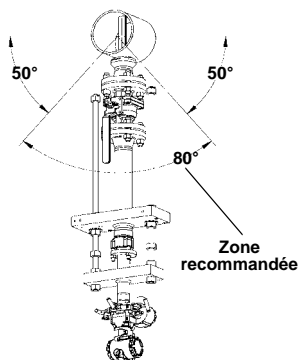

ÉTAPE 1, SUITE...**Ligne verticale**

La sonde peut être installée dans toutes les positions autour de la circonférence de la conduite dès lors que les événements sont placés correctement pour la purge des liquides ou la mise à l'atmosphère des gaz. Les résultats optimum pour les applications sur liquide ou sur vapeur sont obtenues quand le débit est montant. L'orientation recommandée pour les applications sur air ou sur gaz est un débit descendant, mais un flux montant est acceptable. Pour les applications sur vapeur, un bloc d'espacement de 90° doit être ajouté afin de ménager des colonnes d'eau qui permettent de maintenir le transmetteur dans les limites de température spécifiées.

Figure 4. Vapeur

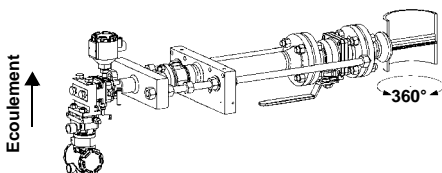


Figure 5. Liquide


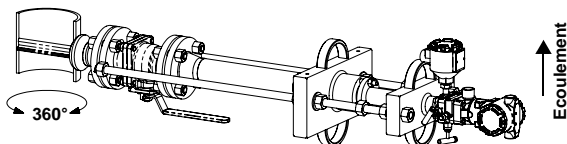


Figure 6. Gaz

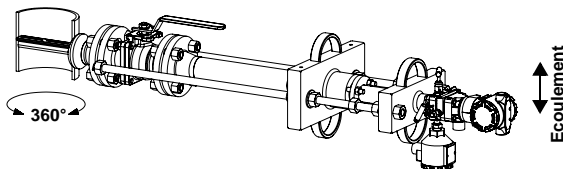

ETAPE 2 : SOUDAGE DU SUPPORT DE MONTAGE**REMARQUE**

Le support de montage fourni par Rosemount inclut un dispositif d'alignement qui facilite le perçage correct du trou de montage et l'alignement de la sonde lors de son insertion dans le trou de montage.

1. A l'emplacement prédéterminé, placer la bride sur la conduite avec un écart d'1,5 mm (1/16") et mesurer la distance entre le diamètre extérieur de la conduite et la face de la bride. Comparer le résultat au Tableau 2 et ajuster l'écart si nécessaire.


Tableau 2. Tailles de la bride et ODF selon la taille de la sonde

Taille de la sonde	Taille de la bride	ODF (mm [")])	Taille	ODF (mm [")])
1	1 1/2" 150#	98,5 (3.88)	DN40 PN16	78,6 (3.09)
1	1 1/2" 300#	104,9 (4.13)	DN40 PN40	81,6 (3.21)
1	1 1/2" 600#	112,7 (4.44)	DN40 PN100	98,6 (3.88)
1	1 1/2" 900#	125,4 (4.94)	Sans objet	Sans objet
1	1 1/2" 1500#	125,4 (4.94)	Sans objet	Sans objet
1	1 1/2" 2500#	171,6 (6.76)	Sans objet	Sans objet
2	2.0" 150#	104,8 (4.13)	DN50 PN16	86,3 (3.40)
2	2.0" 300#	111,2 (4.38)	DN50 PN40	89,3 (3.51)
2	2.0" 600#	120,8 (4.76)	DN50 PN100	109,3 (4.30)
2	2.0" 900#	149,2 (5.88)	Sans objet	Sans objet
2	2.0" 1500#	149,2 (5.88)	Sans objet	Sans objet
2	3.0" 2500#	250,7 (9.87)	Sans objet	Sans objet
3	3.0" 150#	117,5 (4.63)	DN80 PN16	97,6 (3.84)
3	3.0" 300#	126,9 (5.00)	DN80 PN40	105,6 (4.16)
3	3.0" 600#	136,6 (5.38)	DN80 PN100	125,6 (4.95)
3	4.0" 900#	208,0 (8.19)	Sans objet	Sans objet
3	4.0" 1500#	217,5 (8.56)	Sans objet	Sans objet
3	4.0" 2500#	284,2 (11.19)	Sans objet	Sans objet

ÉTAPE 2, SUITE...

2. Placer quatre points de soudure de 6 mm (1/4") par incréments de 90°. Vérifier que l'ensemble est bien aligné à la fois parallèlement et perpendiculairement à l'axe du flux (voir la Figure 7). Si l'alignement est dans les tolérances, finir le soudage en respectant les normes en vigueur sur le site. Si l'alignement est hors tolérances, effectuer les ajustements nécessaires avant de terminer le soudage.
3. Pour éviter de graves brûlures, laisser le support de montage refroidir avant de continuer.


Figure 7. Alignement

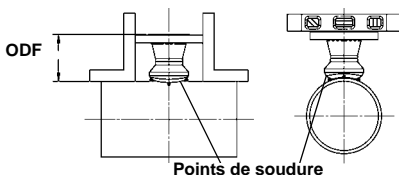

ETAPE 3 : INSTALLATION DU ROBINET D'ISOLEMENT

1. Placer le robinet d'isolement sur la bride de montage. S'assurer que la tige du robinet est placée de sorte que lorsque le Flo-Tap est installé, les tiges de guidage chevauchent la conduite et que la poignée du robinet soit centrée entre les tiges (voir la Figure 8). (Remarque : Des interférences se produiront si le robinet est aligné avec les tiges.)
2. Fixer le robinet d'isolement sur le support de montage à l'aide du joint, des vis et des écrous.

Figure 8. Orientation du robinet d'isolement

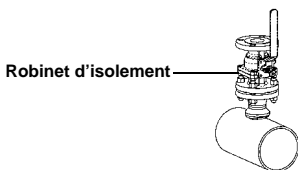

ETAPE 4 : INSTALLATION DE L'OUTIL DE PERÇAGE ET PERÇAGE DU TROU


L'outil de perçage n'est pas fourni avec l'ensemble.

1. Déterminer la taille de la sonde en fonction de la largeur (voir le Tableau 3).
2. Installer l'outil de perçage sur le robinet d'isolement.
3. Ouvrir complètement le robinet.
4. Percer le trou dans la paroi de la conduite selon les instructions fournies par le fabricant de l'outil de perçage (utiliser le Tableau 3 pour sélectionner le foret correct pour la sonde utilisée).
5. Rétracter le foret complètement au-delà du robinet.

ETAPE 4, SUITE...

Table 3. Tableau de taille de la sonde / diamètre du trou

Largeur de la sonde	Taille de la sonde	Diamètre du trou	
14,99 mm (0.590")	1	20 mm (3/4")	+1 mm (1/32 in.) -0.00
26,92 mm (1.060")	2	35 mm (1 5/16")	+1 mm (1/16 in.) -0.00
49,15 mm (1.935")	3	65 mm (2 1/2")	+1 mm (1/16 in.) -0.00

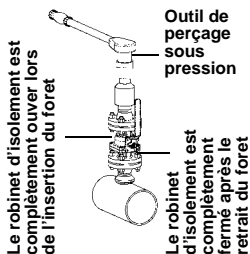**ETAPE 5 : RETRAIT DE L'OUTIL DE PERÇAGE**

1. Vérifier que le foret a été rétracté au delà du robinet.
2. Fermer le robinet d'isolement pour isoler le fluide procédé.
3. Dépressuriser l'outil de perçage et le retirer.
4. Vérifier l'absence de fuite au niveau du robinet d'isolement et du support de montage.

ETAPE 6 : INSTALLATION DE L'ANNUBAR

1. Orienter la flèche qui est gravée sur la tête dans la direction du flux.
2. Utiliser les joints et les vis fournis pour fixer le Flo-Tap sur la vanne d'isolation.
3. Serrer les écrous en séquence croisée pour comprimer le joint de façon uniforme.
4. S'assurer que les bouchons d'évent sont fermés avant de continuer.
5. Ouvrir et fermer rapidement le robinet d'isolement pour mettre le modèle 485 sous pression. Lors de l'installation, le fouloir peut présenter un risque de fuite. Faire preuve d'extrême précaution si le procédé est de la vapeur ou un produit caustique.


ETAPE 6, SUITE...

6. Vérifier toute l'installation et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Serrer selon les spécifications pour arrêter toute fuite au niveau des connexions. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
 - a. Si le Flo-Tap est livré équipé de l'option d'entraînement par engrenage, mettre les tiges de protection en PVC sur les tiges de guidage et les fixer avec la visserie fournie.

REMARQUE

Les Annubars Flo-Tap 485 peuvent être montés avec un porte-à-faux important nécessitant un support externe. La plaque de support est pourvue de trous taraudés conçus pour supporter l'Annubar 485.

Figure 9. Installation du Flo-Tap

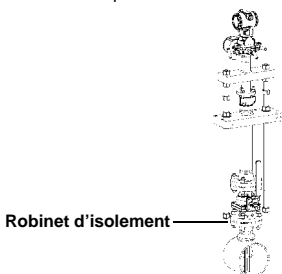

ETAPE 7 : MONTAGE DE L'ANNUBAR

Entraînement standard (M)

- 1. Ouvrir complètement le robinet d'isolement.**
- Faire tourner les écrous d'entraînement dans le sens horaire (vu du dessus). Les écrous doivent être serrés alternativement, environ deux tours à la fois, pour éviter une torsion due à une charge inégale.
- Poursuivre cette procédure jusqu'à ce que l'extrémité de la sonde touche fermement le côté opposé de la conduite.
 - Les bandes oranges sont une indication visuelle que la sonde approche la paroi opposée.
 - Lorsque la bande orange s'approche de la plaque de support, placer un doigt au-dessus du fouloir en continuant de tourner les écrous. Quand le mouvement s'arrête, la sonde touche la paroi opposée.
 - Donner quelques tours de clé supplémentaires pour fixer la sonde.



Entraînement à engrenage (G)

- 1. Ouvrir complètement le robinet d'isolement.**
- Faire tourner la manivelle dans le sens horaire. Si une perceuse électrique avec un adaptateur est utilisée, ne pas dépasser 200 tr/mn.
- Poursuivre la rotation de la manivelle jusqu'à ce que l'extrémité de la sonde touche fermement le côté opposé de la conduite.
 - Les bandes oranges sont une indication visuelle que la sonde approche la paroi opposée.
 - Lorsque les bandes oranges s'approchent de la plaque de support, retirer la perceuse électrique et continuer à actionner la manivelle à la main. Placer un doigt au-dessus du fouloir en actionnant la manivelle. Quand le mouvement s'arrête, la sonde touche la paroi opposée.
 - Tourner la poignée de 5 à 10 mm supplémentaire pour fixer la sonde.

ETAPE 7, SUITE...

4. Bloquer l'entraînement en insérant la goupille de blocage de l'entraînement comme illustré à la Figure 10.

Figure 10. Insertion de la sonde

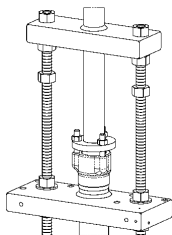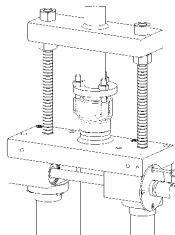Entraînement standard (M)**Entraînement à engrenage (G)****Goupille de
blocage de
l'entraînement****ETAPE 8 : INSTALLATION DU TRANSMETTEUR****Montage du transmetteur, intégré avec manifold à vannes**

Il n'est pas nécessaire de rétracter l'Annubar pour le montage d'un transmetteur intégré avec manifold à vannes.

1. Placer des joints toriques en Téflon® (PTFE) dans les gorges de la face de la tête.
2. Aligner le côté « haute pression » du transmetteur avec le côté « haute pression » de la sonde (« Hi » est estampillé sur le côté de la tête) et l'installer.
3. Serrer les écrous selon une séquence croisée à 45 N.m (400 in•lb).

Montage du transmetteur, intégré avec manifold sans vannes

1. Placer des joints toriques en Téflon (PTFE) dans les gorges de la face de la tête.
2. Orienter la/les vanne(s) d'égalisation pour en faciliter l'accès. Accoupler la face de la tête à la surface lisse du manifold. Serrer selon une séquence croisée à 45 N.m (400 in•lb).

ÉTAPE 8, SUITE...

3. Placer des joints toriques en Téflon (PTFE) dans les gorges du manifold.
4. Aligner le côté « haute pression » du transmetteur avec le côté « haute pression » de la sonde (« Hi » est estampillé sur le côté de la tête) et l'installer.
5. Serrer les écrous selon une séquence croisée à 45 N.m (400 in•lb).

Montage déporté du transmetteur et du manifold

Toute température supérieure à 121 °C (250 °F) au niveau de l'électronique endommagera le transmetteur. L'électronique à montage déporté est connectée à la sonde au moyen de lignes d'impulsion qui permettent d'abaisser la température du fluide à un niveau ne présentant plus de danger pour l'électronique.

Différentes configurations de lignes d'impulsion sont utilisées selon le fluide procédé. Elles doivent être conçues pour un fonctionnement continu à la pression et à la température nominales de service. Des tubes en acier inoxydable d'un diamètre extérieur minimum de 12 mm (1/2") avec une épaisseur de paroi minimum d'1 mm (0.035") sont recommandés. Les raccords de tuyauterie filetés sont déconseillés car ils créent des poches qui peuvent emprisonner de l'air et créer des points de fuite.

Les restrictions et les recommandations suivantes s'appliquent à l'emplacement des lignes d'impulsion :

- Les lignes d'impulsion acheminées horizontalement doivent avoir une pente minimum de 83 mm/m (1 pouce par pied).
 - Pente descendante (vers l'électronique) pour les applications sur liquide et sur vapeur.
 - Pente ascendante (vers l'électronique) pour les applications sur gaz.
- Si la température de service est inférieure à 121 °C (250 °F), les lignes d'impulsion doivent être aussi courtes que possible pour réduire les changements de température. Une calorifugisation peut être nécessaire.

ÉTAPE 8, SUITE...

- Si la température de service est supérieure à 121 °C (250 °F), les lignes d'impulsion doivent avoir une longueur minimum de 0,3048 m (un pied) par augmentation de température de 38 °C (100 °F) au-delà de 121 °C (250 °F). Les lignes d'impulsion ne doivent pas être calorifugées, ceci afin d'assurer la réduction adéquate de la température du fluide. Toutes les pièces de fixation filetées doivent être vérifiées après que le système a atteint la température prévue car les connexions peuvent se desserrer avec la contraction et l'expansion causée par le changement de température.
- Les installations en extérieur pour des liquides, des gaz saturés ou de la vapeur peuvent nécessiter une calorifugisation et un réchauffage pour éviter qu'elles ne gèlent.
- Quand les lignes d'impulsion sont d'une longueur supérieure à 1,8 m (6 ft), les lignes d'impulsion haute et basse pression doivent être placées ensemble pour maintenir une température constante. Elles doivent être supportées pour éviter le fléchissement ou les vibrations.
- Les lignes d'impulsion doivent être placées dans des zones protégées ou contre les murs ou les plafonds. Utiliser un produit d'étanchéité anti-desserrage approprié, classé pour la température de service, sur toutes les pièces de fixation filetées. Ne pas placer les lignes d'impulsion près de tuyauteries ou d'équipements à haute température.

Un manifold est recommandé pour toutes les installations. Le manifold permet à l'opérateur d'égaliser la pression avant le réglage du zéro et d'isoler le fluide procédé de l'électronique.

ÉTAPE 8, SUITE...

Figure 11. Identification des vannes sur les manifolds à 3 et 5 voies

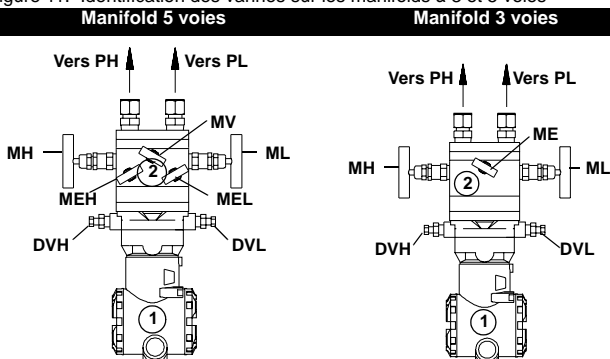


Tableau 4. Description des vannes de prise de pression et des composants

Nom	Description	Objet
Composants		
1	Électronique	Lit la pression différentielle
2	Manifold	Isole et égalise l'électronique
Manifold et vannes de prise de pression		
PH	Élément primaire ⁽¹⁾	Raccords de haute et basse pression
PL	Élément primaire ⁽²⁾	
DVH	Bouchon de purge/évent ⁽¹⁾	Purge (pour les gaz) ou met à l'atmosphère (pour les liquides et la vapeur) le module de détection de l'électronique
DVL	Bouchon de purge/évent ⁽²⁾	
MH	Manifold ⁽¹⁾	Isole la haute ou la basse pression du fluide procédé
ML	Manifold ⁽²⁾	
MEH	Egaliseur du manifold ⁽¹⁾	Permet l'accès de la haute et de la basse pression à la vanne d'évent ou l'isolation du fluide procédé
MEL	Egaliseur du manifold ⁽²⁾	
ME	Egaliseur du manifold	Permet l'égalisation de la haute et de la basse pression
MV	Vanne d'évent du manifold	Met à l'atmosphère le fluide procédé

(1) Haute pression

(2) Basse pression

ÉTAPE 8, SUITE...

Installations recommandées

Mesurage de gaz

Fixer l'électronique au-dessus de la sonde pour éviter l'accumulation de liquide condensable dans les lignes d'impulsion et la cellule de détection.

Mesurage de liquides (jusqu'à 121 °C [250 °F])

Fixer l'électronique sous la sonde pour garantir que de l'air ne s'introduit pas dans les lignes d'impulsion ou l'électronique.

Figure 12. Gaz


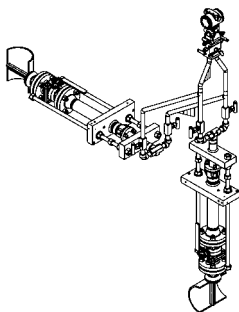


Figure 13. Liquide

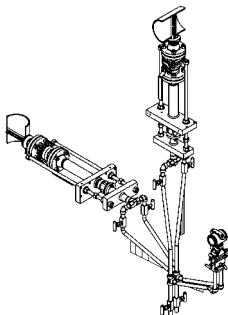

ETAPE 8, SUITE...

Mesurage de vapeur ou de liquide (au dessus de 121 °C [250 °F])

Monter l'électronique plus bas que la conduite du procédé et ménager une inclinaison de 10 à 15 degrés au-dessus du raccordement avec les lignes d'impulsion verticales. Acheminer les lignes d'impulsion vers le bas vers l'électronique et remplir le système avec de l'eau froide par les deux raccords en té.

Figure 14. Ligne horizontale





Figure 15. Ligne verticale

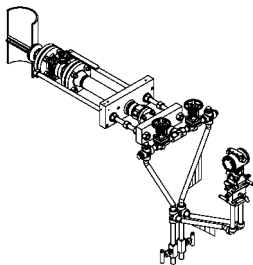

ETAPE 9 : RETRAIT DE L'ANNUBAR

Entraînement standard (M)

1. Faire tourner les écrous d'entraînement dans le sens anti-horaire (vu du dessus). Les écrous doivent être desserrés alternativement, environ deux tours à la fois, pour éviter une torsion due à une charge inégale.
2. Continuer cette procédure jusqu'à ce que les écrous d'extrémité de tige touchent le mécanisme du corps du fouloir.

ÉTAPE 9, SUITE...

Entraînement à engrenage (G)

1. Retirer la goupille de blocage de l'entraînement.
2. Faire tourner la manivelle dans le sens anti-horaire. Si une perceuse électrique avec un adaptateur est utilisée, ne pas dépasser 200 tr/mn.
3. Rétracter jusqu'à ce que les écrous d'extrémité de la tige touchent le mécanisme du corps du fouloir.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Sites de production certifiés

Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota Etats-Unis

Informations relatives aux directives européennes

La déclaration de conformité à toutes les directives européennes applicables à ce produit se trouve sur notre site Internet à www.rosemount.com. Contacter notre bureau commercial local pour en obtenir un imprimé.

Directive Equipement sous Pression de l'Union Européenne (DESP) (97/23/EC)

Annubar modèle 485 de Rosemount – Voir la déclaration de conformité aux directives européennes pour l'évaluation de conformité
Transmetteur de pression – Voir le guide condensé du transmetteur de pression

Certifications pour utilisation en zones dangereuses

Pour des informations relatives à la certification de l'électronique, voir le guide condensé du transmetteur :

- Modèle 3051SF de Rosemount
(document n° 00825-0103-4801)
- Modèle 3095MF de Rosemount
(document n° 00825-0103-4716)